

## Rapport PCC - BRL 2115

Rapport PCC - BRL 2115

Complete

Score	100%	Failed items	0	Actions	0
-------	------	--------------	---	---------	---

**Naam uitvoerend bedrijf:**

A. Rouwenhorst Isolatie

**Adres procescontrole:**

Gouden Leeuw toren 6  
1103 KB Amsterdam  
Nederland  
(52.32392261231605,  
4.97446170801692)

**Naam ploeg:**

Marcel

**Naam isolatieproduct:**

Knauf Supafil

**Controle en review door:**

Vincent van der Donk en André Stam



Photo 1

## Foto object



Photo 2

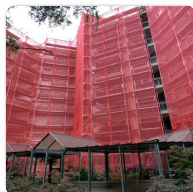


Photo 3

## ALGEMEEN

Is er een duidelijke werkomschrijving op het werk aanwezig ? (BRL 2115, Paragraaf 2.1.2) NKT

Yes

Is de checklist (bijlage 1) op het werk aanwezig en wordt deze gebruikt? (BRL 2115, Paragraaf 2.1.2) NKT

Yes

Is BRL 2115 op het werk aanwezig? (BRL 2115, Paragraaf 2.1.2) NKT

Yes

## BOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN

Er zijn "geen" tekenen van vochtproblemen in het binnen- of buitenspouwblad aanwezig! (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.2) NKT

Yes

Er zijn "geen" scheuren in het buitenspouwblad waargenomen op 5 meter afstand! (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.3) NKT

Yes



Photo 4

Er zijn "geen" gebreken aan het voegwerk en/of gevelpleisterwerk aanwezig! (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.3) NKT



N/A

Het buitenspouwblad is "niet" afgewerkt met een dampdichte of dampremmende laag! (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.4) KT

Yes



Photo 5

<p>Is de opdrachtgever aantoonbaar geïnformeerd en geadviseerd over de aanwezigheid van vochtproblemen, scheuren, gebreken aan voegwerk en gevelpleisterwerk en/of een dampdichte of dampremmende laag? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.2 t/m 2.2.1.4) NKT</p>	<p>N/A</p>
<p>Is de spouwbreedte minimaal 40mm? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.6) KT</p> <p>12cm</p>	<p>Yes</p>
<p>Is de spouw vrij van verontreiniging? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.7) KT</p> <p>Parels zijn en worden er uitgehaald</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Photo 6      Photo 7</p>	<p>Yes</p>
<p>Zijn de gevels met een doorlopende spouw van meer dan 12,5m aantoonbaar onderzocht? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.9) NKT</p>	<p>N/A</p>
<p>Is aantoonbaar onderzocht of de gevel gehydrofobeerd moet worden als de gevel opgetrokken is uit stenen met een zeer open structuur of als het geveloppervlak gereinigd is? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.5) NKT</p>	<p>N/A</p>
<p>Is de kwaliteit van de spouwankers indicatief onderzocht en akkoord bevonden? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.8) NKT</p>	<p>Yes</p>
<p>Zijn er maatregelen genomen bij corroderende spouwankers? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.8) KT</p>	<p>N/A</p>
<p>Zijn de open stootvoegen ten behoeve van ventilatie dicht en de open stootvoegen ten behoeve van afwatering open? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.10) NKT</p>	<p>N/A</p>
<p>Is er een voorziening bij gevelopeningen aanwezig voor afwatering? Bijvoorbeeld (lood)slabben en afwateringsopeningen aan de buitenzijde. (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.10) NKT</p>	<p>N/A</p>
<p>Zijn er maatregelen genomen bij een extreme vochtproductie (sauna / zwembad) binnen het te isoleren object? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.11) NKT</p>	<p>N/A</p>
<p>Zijn de geveldoorvoeren vrij van gebreken en rondom afgedicht in de spouw? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.12) NKT</p>	<p>N/A</p>
<p>Zijn de doorvoeren, d.m.v. een rooster of een kap, beschermd tegen inwatering? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.12) NKT</p>	<p>N/A</p>
<p>Wordt de kruipruimte voldoende geventileerd? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.13) NKT</p>	<p>N/A</p>

Wordt de ventilatie van de platdakconstructie niet geblokkeerd door het isolatiemateriaal? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.1.14) NKT	N/A
Bij nieuwbouw: zijn er geen openingen aanwezig waardoor isolatiemateriaal kan ontsnappen? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.2) NKT	N/A
Bij-isoleren: is er voldoende vrije-spouw ruimte aanwezig en is de bestaande isolatie vlak tegen het binnenspouwblad bevestigd? (BRL 2115, Paragraaf 2.2.3) KT	N/A
Aanvullend na-isoleren: is er een volledig boorpatroon uitgezet tussen de bestaande boorgaten. (BRL 2115, Paragraaf 2.2.4) KT	N/A

## VERWERKING

Wordt er uitsluitend een isolatieproduct verwerkt dat voldoet aan de eisen zoals opgenomen in deel 3 van BRL 2115? (BRL 2115, Paragraaf 2.1) KT	Yes
---	-----



Photo 8

Is de wol verpakt in de originele fabrieksverpakking, ongeopend, waterdicht en voorzien van een opschrift waaruit de aard en herkomst blijkt? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.1) NKT	Yes
---	-----



Photo 9

Voldoet de apparatuur aan de eisen (o.a. voorwaarden 18 en 14 mm boren)? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.2) KT	Yes
---	-----



Photo 10

Is elke gevel (inclusief de eerste 2 meter van de aangrenzende gevel) voorafgaand aan het isoleren, geboord. (BRL 2115, Paragraaf 2.3.3) NKT	Yes
--	-----

Zijn de boorgaten niet in het verlengde van de spouw van de woningscheidende tussenmuur aangebracht? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.3) NKT

Yes

Is de toegepaste boordiameter akkoord? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.4) KT

Yes



Photo 11

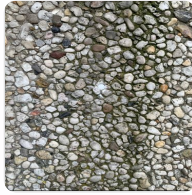


Photo 12

Is de maximale afstand tussen de vulopeningen akkoord in relatie tot de toegepaste boordiameter? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.4) KT

Yes

80 horizontaal en 70 verticaal



Photo 13

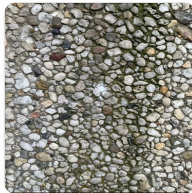


Photo 14

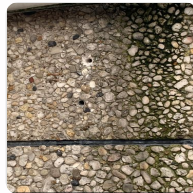


Photo 15



Photo 16



Photo 17

Zijn er extra ontluuchtingsopeningen geboord rondom geveldoorbrekingen? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.4) NKT

Yes

Is na beëindiging van het werk de gemiddelde volumieke massa bepaald en in orde? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.5) KT

N/A

Zijn alle boorgaten volledig gevuld? (mag niet tijdens vorst) (BRL 2115, Paragraaf 2.3.6) NKT

Yes

Is de kleur van de voegspecie (na droging) zoveel mogelijk aangepast aan het omringend voegwerk? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.6) NKT

Yes

Zijn er spouwborstels o.d. aangebracht om taludvorming te voorkomen en te voorkomen dat isolatiemateriaal op niet te isoleren plaatsen komt? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.7) NKT

N/A

Controle / oplevering: zijn er geen verstoppingen veroorzaakt en is alles rondom het object opgeruimd? (BRL 2115, Paragraaf 2.3.8) NKT

N/A

## AFSLUITING

Opmerkingen ploeg


Geen

## Opmerkingen procescontroleur

Geen

---

## Handtekening voor akkoord

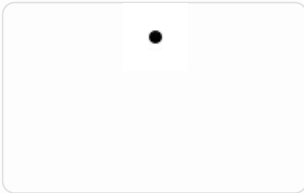

**Ivm Corona Niet Getekend**

28th Jul, 2020 12:59 PM CEST

---



# Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4





Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8





Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12





Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16





Photo 17